ALPA metrology

Lingua originale: inglese

REV. 1 - 11/19

DESCRIPTION

1. in/mm button
2. ABS button
3. Zero button
4. ON/OFF button
5. Battery cover
6. P+ button
7. P- button

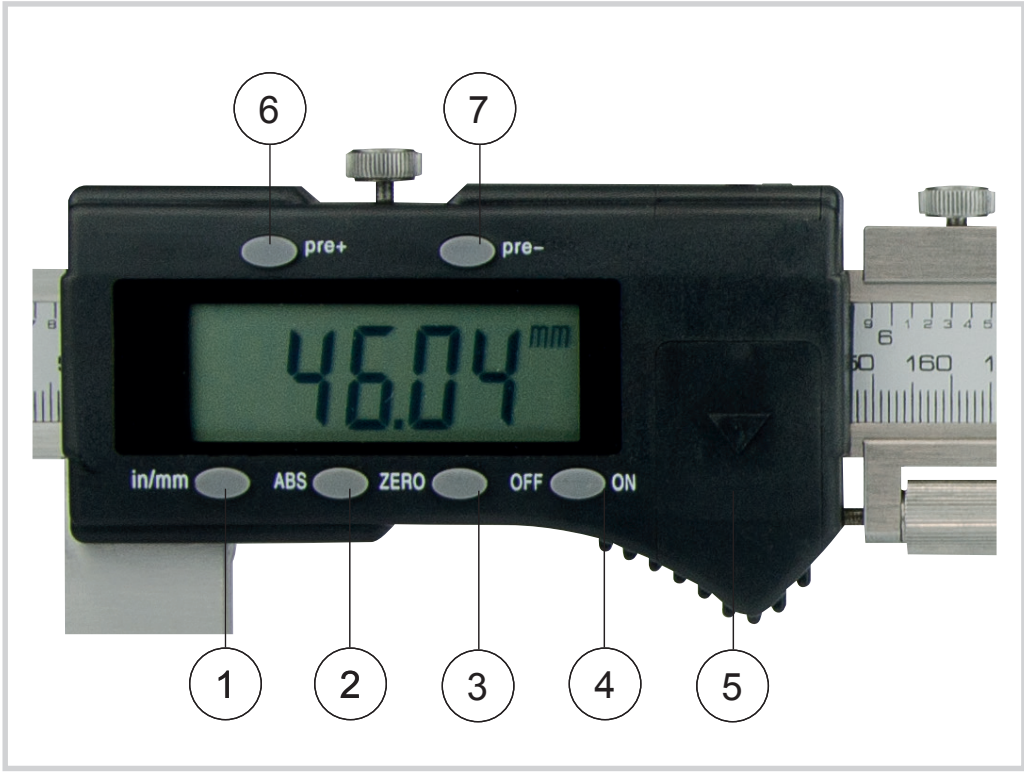

FEATURE

Button “ON” “OFF”

Button “MM/INCH”

FEATURE

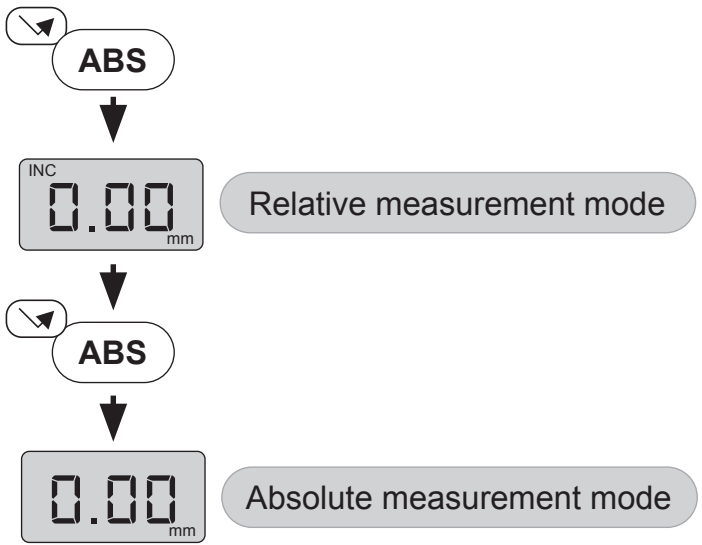
ABS
INC
0.00
mm
Relative measurement mode
ABS
0.00
mm
Absolute measurement mode

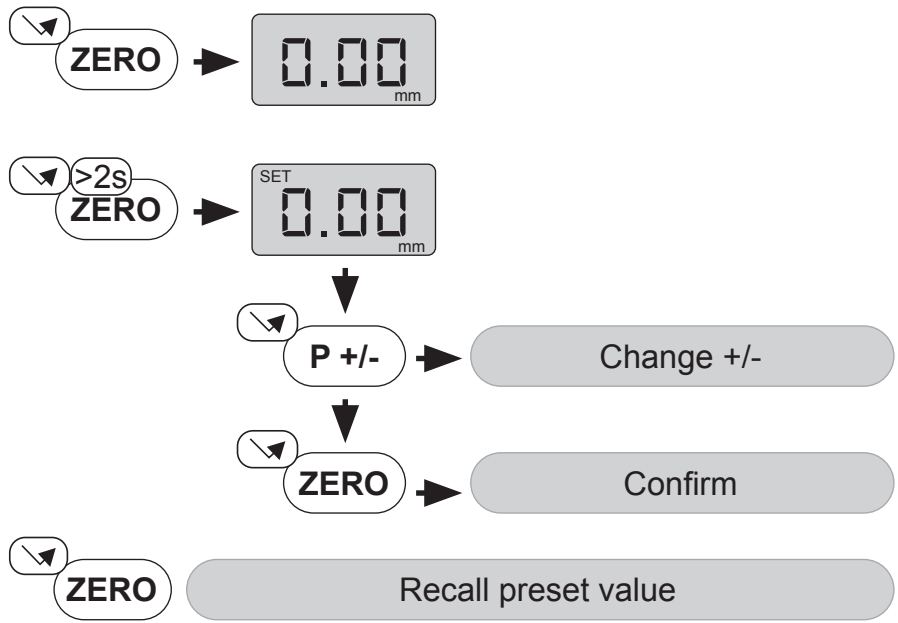
ZERO
0.00
mm
>2s
ZERO
SET
0.00
mm
P +/-
Change +/-
ZERO
Confirm
ZERO
Recall preset value

BATTERY CHANGE

1 x lithium battery 3V type CR2032.

MAINTENANCE

Dry carefully all metallic parts of the instrument, clean it using alcohol or petrol and then lubricate it with fine oil after water jets or moisture effects to guarantee a good mechanical working and to avoid rust.
Clean the housing and the display window using a soft chiffon and neutral detergent. Do not use organic products (diluents, petrol, acetone, etc…)
Don’t keep the instrument in the sun, heat or humidity.

DESCRIZIONE

1. Pulsante in/mm
2. Pulsante ABS
3. Pulsante ZERO
4. Pulsante ON/OFF
5. Alloggio batteria
6. Pulsante P+
7. Pulsante P-

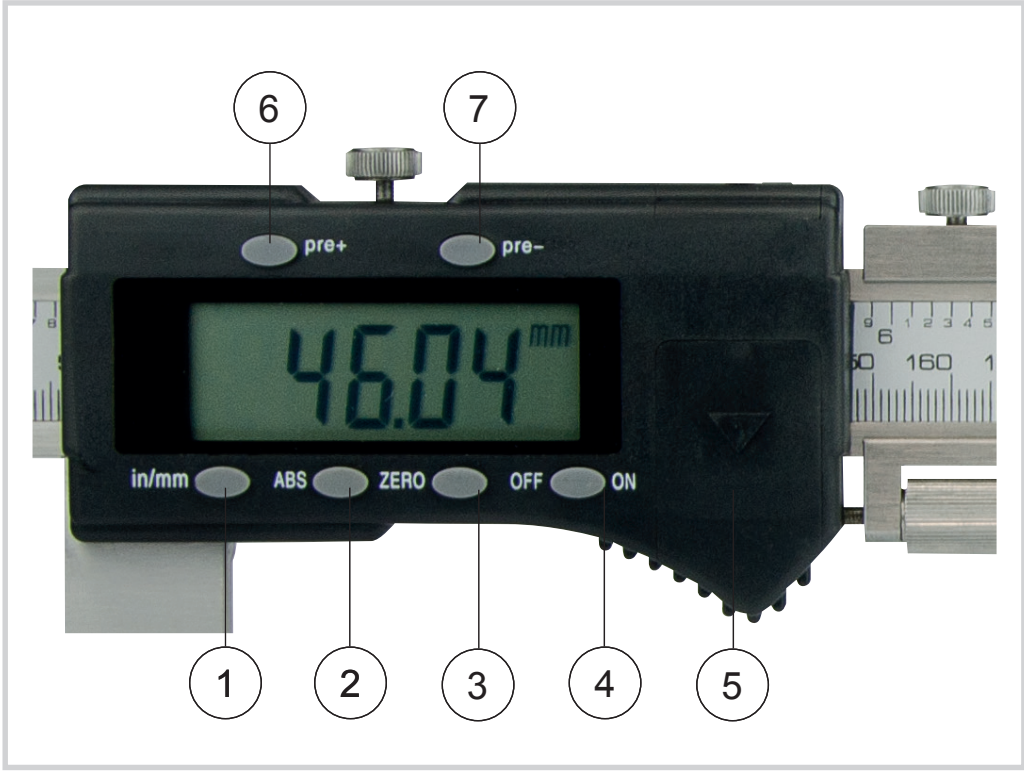

FUNZIONAMENTO

Pulsante “ON” “OFF”

Pulsante “MM/INCH”

FUNZIONAMENTO

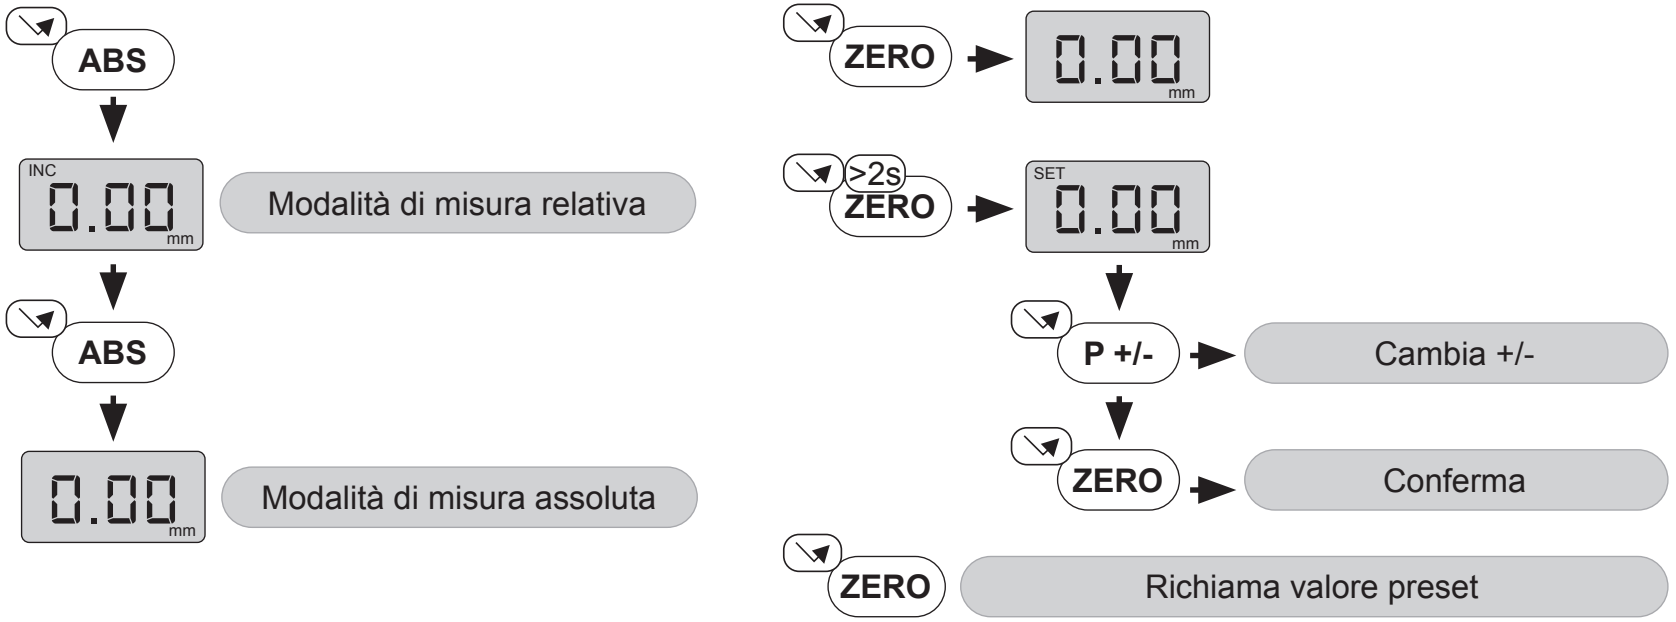

CAMBIO BATTERIA

1 x batteria al litio 3V tipo CR2032.

MANUTENZIONE

Asciugare con cura tutte le parti metalliche dello strumento, pulire utilizzando alcool o benzina e lubrificare con olio dopo esposizione a schizzi d'acqua o umidità per garantire una buona scorrevolezza meccanica e per prevenire la ruggine.
Pulire la cassa ed il display con un panno morbido ed un detergente naturale.
Non usare prodotti di origine organica (diluenti, benzina, acetone, etc.).
Non esporre lungamente lo strumento ai raggi solari, al caldo o all'umidità.

BESCHREIBUNG

1. in/mm taste
2. ABS taste
3. Zero taste
4. ON/OFF taste
5. Batterieabdeckung
6. P+ taste
7. P- taste

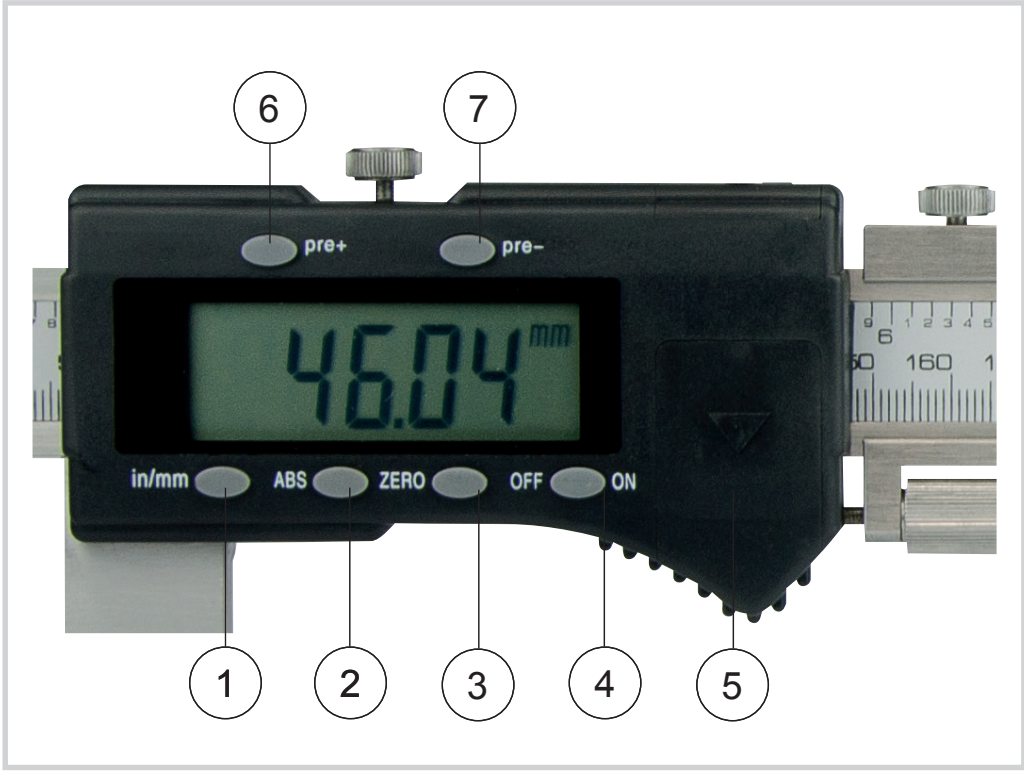

TASTENFUNKTIONEN

Taste “ON” “OFF”

Taste “MM/INCH”

TASTENFUNKTIONEN

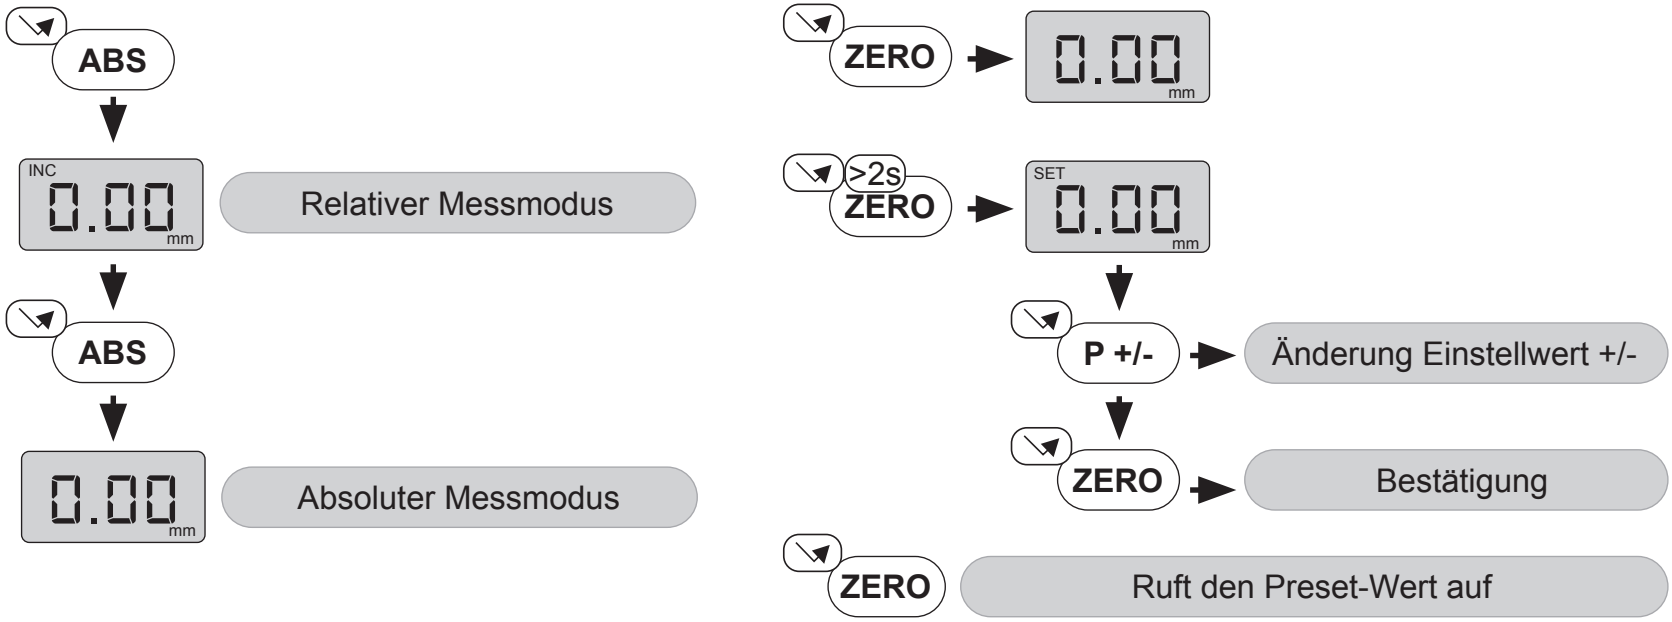

BATTERIEVERSORGUNG

1 x 3V Lithiumbatterie des Typs CR2032.

WARTUNG

Alle Metallteile der Vorrichtung sorgfältig abtrocknen, unter Verwendung von Alkohol oder Benzin reinigen und nach ussetzung an Wasserspritzer oder Feuchtigkeit mit Öl schmieren, um ein optimales mechanisches Gleiten zu garantieren und Rost vorzubeugen.
Das Gehäuse und das Display mit einem weichen Tuch und natürlichem Reinigungsmittel reinigen.
Keine organischen Produkte (Verdünnungsmittel, Benzin, Aceton usw.) verwenden.
Die Vorrichtung nicht über eine lange Zeit Sonnenstrahlen, Wärme oder Feuchtigkeit aussetzen.

DESCRIPCIÓN

1. Botón in/mm
2. Botón ABS
3. Botón ZERO
4. Botón ON/OFF
5. Tapa batteria
6. Botón P+
7. Botón P-

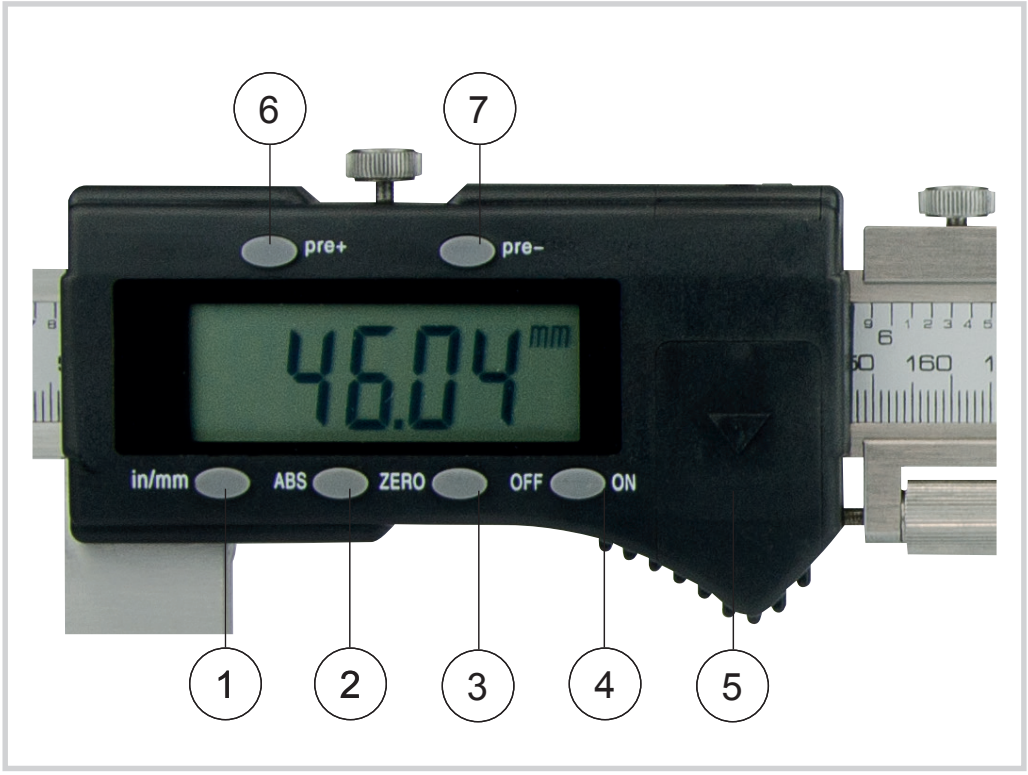

FUNCIONAMIENTO

Botón “ON” “OFF”

Botón “MM/INCH”

FUNCIONAMIENTO

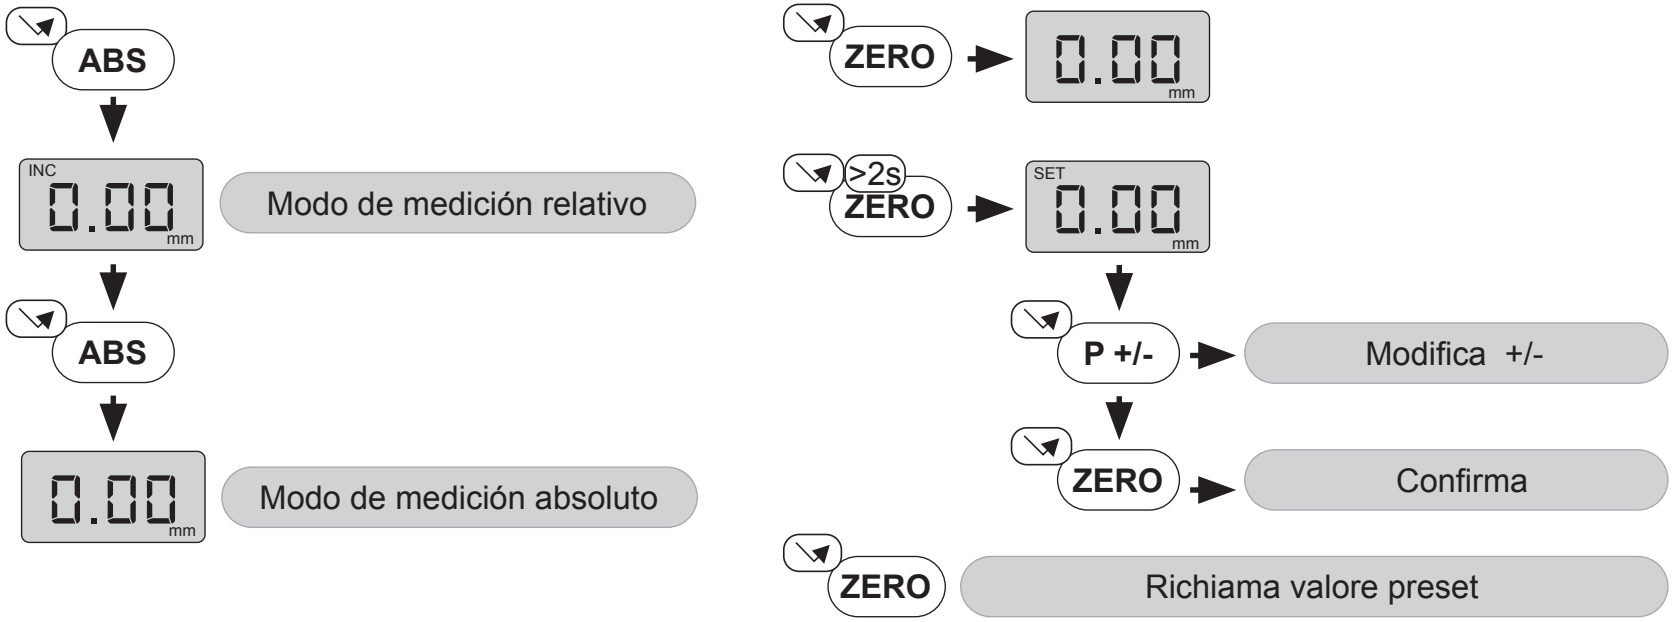

FUNCIONAMIENTO

1 x batería de litio de 3V tipo CR2032.

Secar cuidadosamente todas las partes metálicas del instrumento, limpiar utilizando alcohol o gasolina y lubricar con aceite tras su exposición a salpicaduras de agua o humedad para garantizar un buen deslizamiento mecánico y para prevenir el óxido.
Limpiar la caja y la pantalla con un paño suave y detergente natural. No utilizar productos de origen orgánico (disolventes, gasolina, acetona, etc.).
No exponer durante mucho tiempo el instrumento a los rayos solares, el calor o la humedad.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка in/mm
2. Кнопка ABS
3. Кнопка ZERO
4. Кнопка ON/OFF
5. Батарея
6. Кнопка P+
7. Кнопка P-

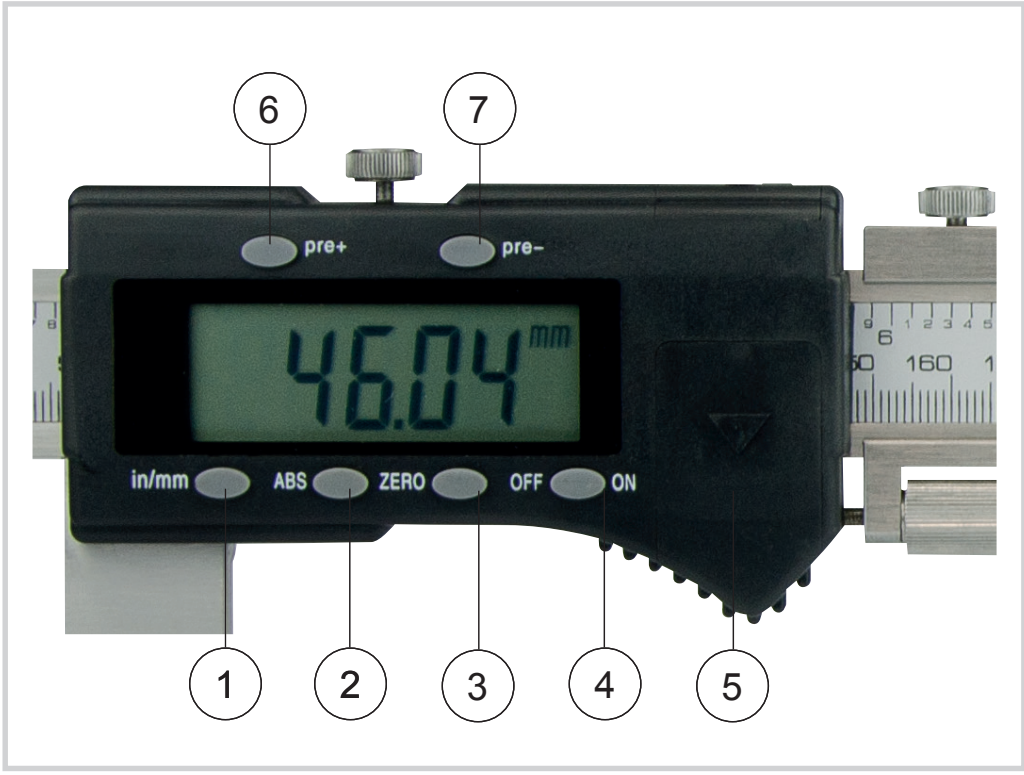

РЕЖИМЫ

Кнопка “ON” “OFF”

Кнопка “MM/INCH”

РЕЖИМЫ

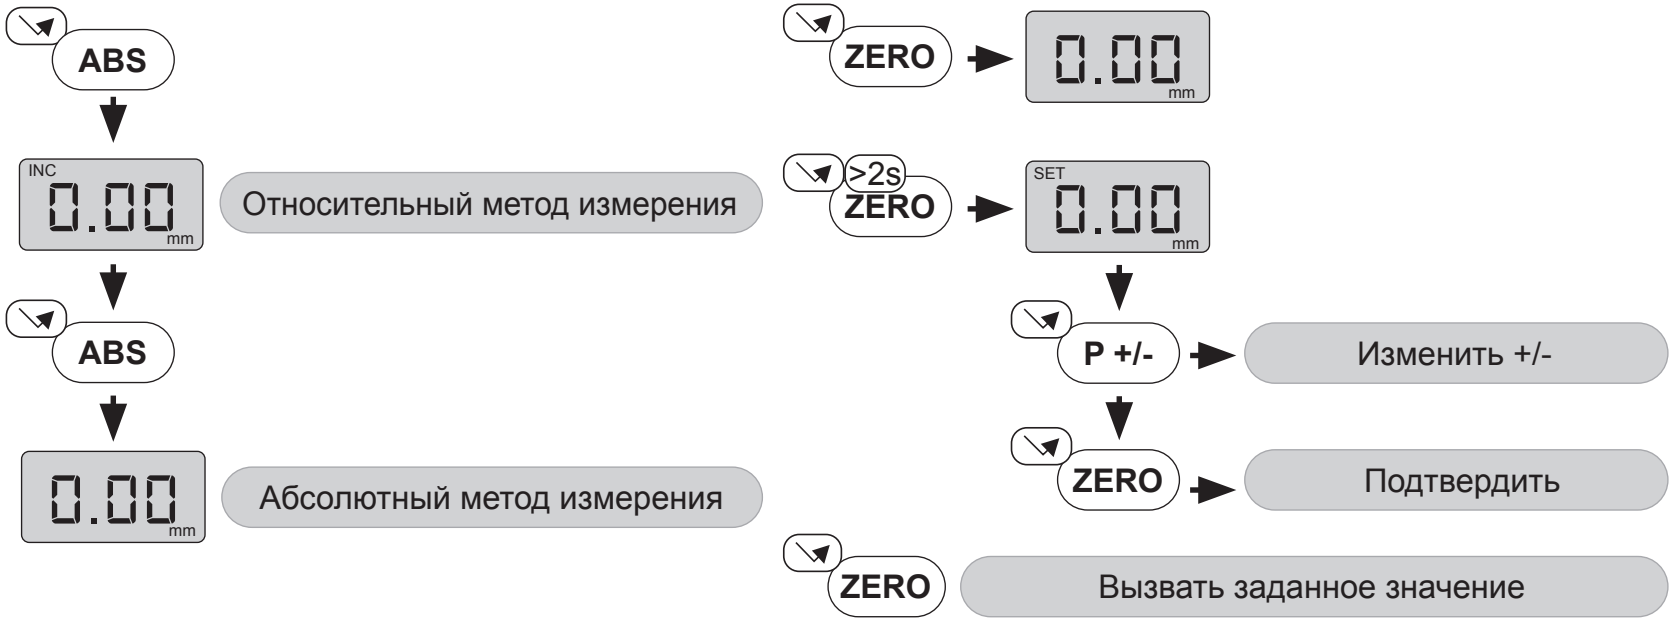
ABS
INC
0.00
mm
Относительный метод измерения
ABS
0.00
mm
Абсолютный метод измерения
ZERO
0.00
mm
>2s
ZERO
SET
0.00
mm
P +/-
Изменить +/-
ZERO
Подтвердить
ZERO
Вызвать заданное значение

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1 x литиевая батарея 3V тип CR2032.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тщательно высушите все металлические части прибора, очистите его спиртом или бензином, а затем смажьте его тонким маслом после струй воды или воздействия влаги, чтобы гарантировать точную работу и избежать ржавчины. Очистите корпус и окно дисплея с помощью мягкого шифона и нейтрального моющего средства. Не используйте органические продукты (разбавители, бензин, ацетон и т.д.) Не держите инструмент на солнце, в жару или в условиях влажности.

OPIS

1. Przycisk in/mm
1. Przycisk ABS
2. Przycisk ZERO
3. Przycisk ON/OFF
4. Osłona baterii
5. Przycisk P+
6. Przycisk P-

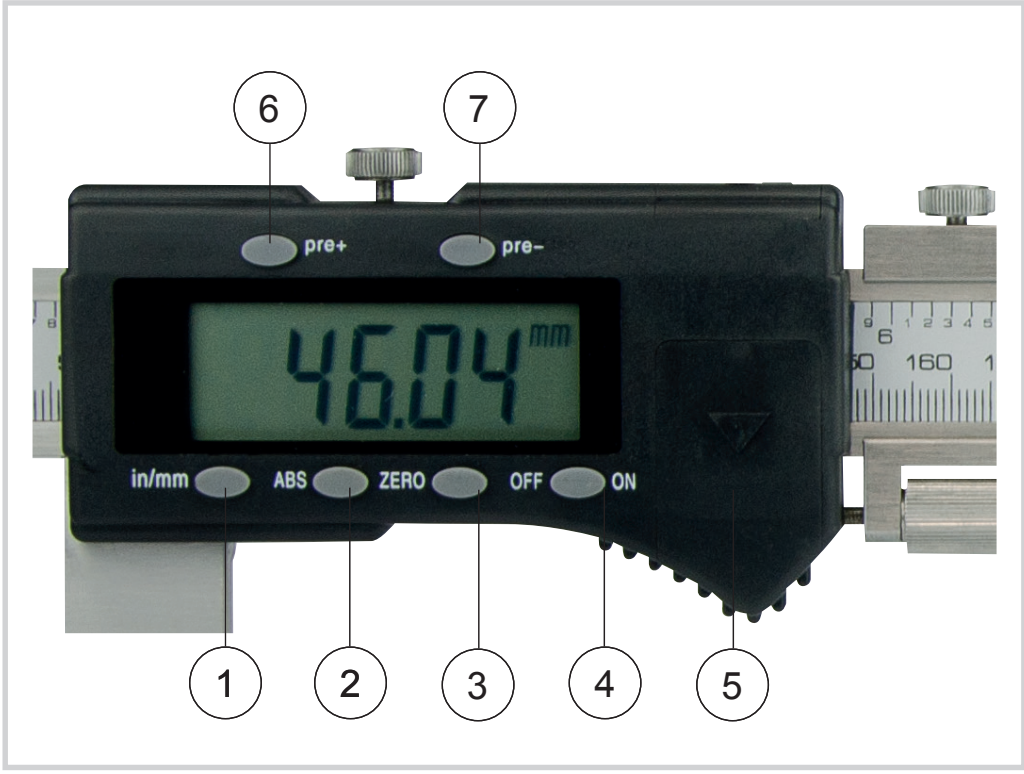

FUNKCJE

Przycisk “ON” “OFF”

Przycisk “MM/INCH”

FUNKCJE

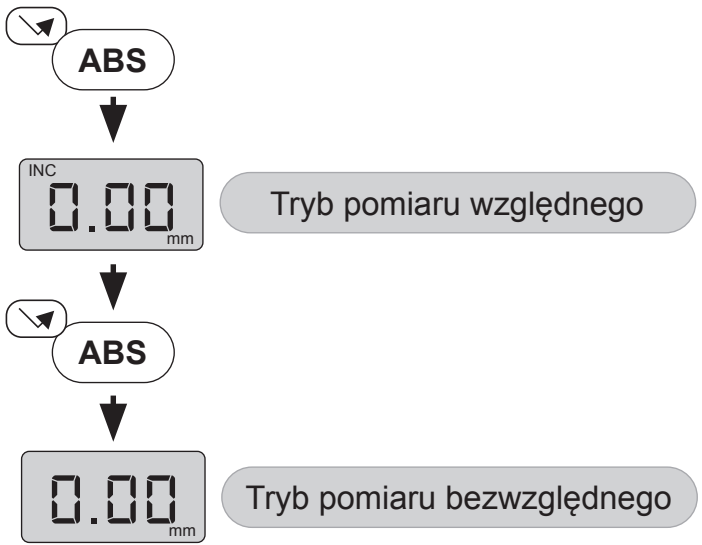
ABS
INC
0.00
mm
Tryb pomiaru względnego
ABS
0.00
mm
Tryb pomiaru bezwzględnego

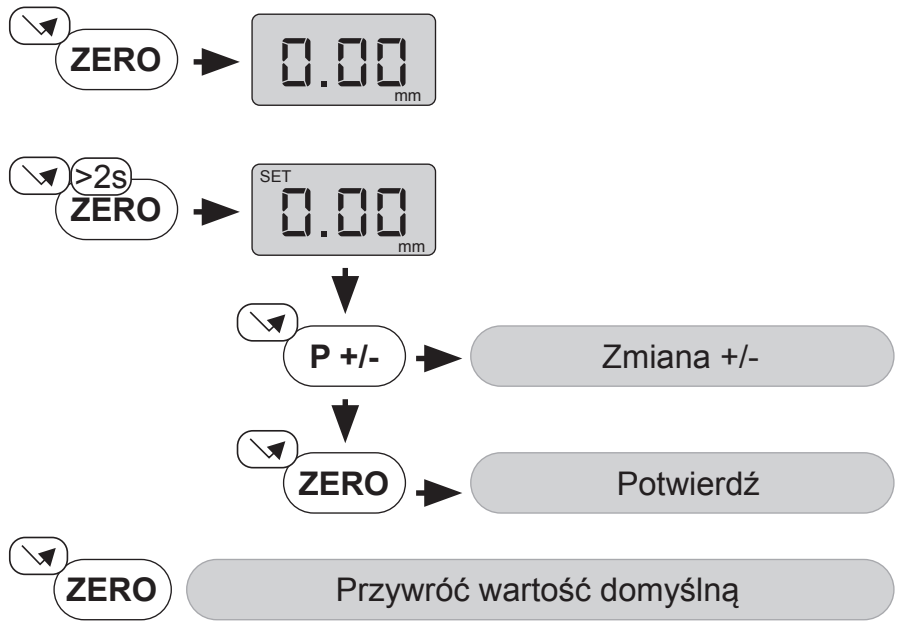
ZERO
0.00
mm
>2s
ZERO
SET
0.00
mm
P +/-
Zmiana +/-
ZERO
Potwierdź
ZERO
Przywróć wartość domyślną

WYMIANA BATERII

1 x bateria litowa 3V typ CR2032.

KONSERWACJA

Osusz uważnie wszystkie metalowe części urządzenia używając do tego alkoholu lub benzyny a następnie nasmaruj przy pomocy czystego oleju. Proces ten zapewni właściwie działanie części mechanicznych i zabezpieczy przed rdzą.
Oczyść gniazdo oraz okno wyświetlacza używając miękkiej delikatnej szmatki i neutralnego detergentu. Nie zaleca się używania produktów organicznych (rozpuszczalnik, benzyna, aceton itp.)
Nie wystawiaj przyrządu na nadmierne działanie słońca, źródeł ciepła czy wilgoci.

NOTES

ALPA

ALPA_CALIPER_IP40_PRESET_BIG_ABS_007

19_068